



Entrez dans l'UNIVERS du
MARQUAGE



MG-170MER

GUIDE D'UTILISATION

Mars 2019

TABLE DES MATIÈRES

CONDITIONS DE GARANTIE	5
CARACTERISTIQUES	6
GENERALITES	7
INSTALLATION DE LA MACHINE	7
VUE DE COTE	7
VUE DE DOS	7
UTILISATION DE LA MACHINE	8
SECURITE	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
DESCRIPTIF DU CYCLE DE FONCTIONNEMENT	8
PANNEAU DE CONTROLE	9
REGLAGES DE LA PRESSE	9
MAINTENANCE	12
REPLACEMENT RESISTANCE	12
PIECES DETACHEES	13
REPLACEMENT DES PIECES USEES	13
ENTRETIEN	13
RESOLUTION DE PROBLEME	14

Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmis sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable de PROMATTEX. Les informations contenues dans le présent document sont uniquement destinées à être utilisées avec cette brodeuse RICOMA. Promattex n'est pas responsable de l'application de ces informations à d'autres matériels

La société PROMATTEX ne peut être tenue responsable des préjudices, pertes, coûts ou dépense subis par l'acquéreur de ce produit ou par des tiers, résultant d'un accident, d'une utilisation non conforme ou abusive de l'appareil, de modifications, de réparations ou de transformations non autorisées de ce produit ou encore du non-respect d'utilisation et d'entretien recommandées par Promattex.



Consignes de sécurité importantes

- Il est vivement recommandé de lire attentivement ce manuel et de suivre toutes les instructions avant d'utiliser la machine.
- Les icônes figurant dans ce manuel illustrent l'importance du contenu. Prendre connaissance, au préalable, des descriptions suivantes.

	ATTENTION	Utilisé pour les instructions alertant l'utilisateur sur les risques de décès ou de blessures graves induites par une mauvaise utilisation du matériel.
	PRECAUTION	Utilisé pour les instructions alertant l'utilisateur sur les risques d'endommager gravement le matériel à la suite d'une mauvaise utilisation.

		ATTENTION
	Ne pas utiliser une source électrique d'un voltage différent de celui mentionné. Un risque d'incendie ou de court-circuit peut en résulter.	
	Si la machine fait de la fumée, émet une odeur désagréable ou des bruits étranges, merci de ne pas l'utiliser. Dans ces cas-là, l'utilisation continue peut conduire à un risque d'incendie ou de court-circuit.	
	Ne pas débrancher la machine quand elle est en fonctionnement pour éviter de la détériorer.	
	Mettre l'appareil à la terre avec le fil de mise à la terre. Ne pas respecter cette consigne peut créer un risque d'électrocution en cas de panne mécanique.	
	Ne pas démonter, réparer ou remonter la machine. Risque d'incendie ou de court-circuit.	



PRECAUTION

	Ne pas faire couler de liquide ou jeter du métal dans la machine, cela pourrait l'enflammer.	
	Ne pas détériorer ou changer au hasard le câble d'alimentation. Ne pas plier ou tirer excessivement sur le câble d'alimentation, cela pourrait endommager la source d'alimentation et causer des courts-circuits.	
	Débrancher la machine lorsqu'elle reste inutilisée pendant une longue période pour éviter un risque d'incendie.	
	Quand la machine est en marche, ne pas mettre ses doigts dedans pour éviter les blessures.	
	Mettre la machine sur un endroit stable pour éviter qu'elle tombe et soit détériorée.	
	Pour débrancher la machine, merci de tirer sur la prise et non sur le câble, le fait de tirer fort sur le câble peut causer des courts-circuits.	
	Toutes opérations sont interdites en cas d'orage et de foudre pour éviter de détériorer la machine.	

- La période de garantie débute le jour de la réception du matériel chez l'utilisateur, pour une durée de 1 an pour toutes les parties mécaniques résistances incluses.
- La garantie est strictement limitée à nos matériels, contre les défauts de matière et d'exécution. A charge pour l'acheteur de prouver les dits défauts.
- Notre responsabilité est limitée à l'obligation de rectifier ou de remplacer gratuitement les pièces reconnues défectueuses par nous, sans qu'il puisse ne nous être réclamé des indemnités pour quelque cause que ce soit.
- Les pièces remplacées au titre de la garantie :
 - Restent notre propriété
 - Font l'objet d'une facturation de dépôt
- Un avoir d'annulation est déclenché dès le retour des pièces défectueuses. Le retour devra survenir UN MOIS MAXIMUM après l'intervention.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Les fournitures périssables du commerce telles que : Fusibles, ampoules, transformateurs, joints, flexibles...
- Les fournitures n'étant pas notre fabrication pure, elles subissent la garantie de leur fabricant.

LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS :

- Aux remplacements, et réparations qui résulteraient de l'usure normale des appareils et machines, des détériorations ou accidents provenant de négligences, défaut de surveillance ou d'entretien, d'utilisation défectueuse ou de modifications sans notre accord écrit.
- En cas de vice provenant de matière fournie par l'acheteur, et d'une conception imposée par celui-ci.
- Aux réparations qui résulteraient des détériorations ou accidents survenus lors du transport.
- Aux opérations d'entretien et de réglages inhérentes à l'utilisation de la machine, et indiquées dans la notice d'entretien, telles que : réglages d'intermédiaires, resserrage de tuyauterie etc... (n'entrent pas dans les clauses de garantie).

Pour tout renseignement technique ou commande de pièces détachées, merci de donner la référence de la machine ainsi que son numéro de série.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (L x H x P)	32 x 25 x 29 cm
Poids	5,1 Kg
Résistance standard	Ø 8,1 cm / H : 11,5 cm
Puissance	320 W
Voltage	220 V
Ampérage	1,37 A
Régulateur électronique de température à affichage digital	0 à 250° C
Minuterie électronique	0 à 999 sec
Garantie 1 an retour atelier dans son emballage d'origine	
Certifié CE	

Document non contractuel : en fonction des progrès techniques, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits.

La PromaMug MG-170MER est une presse monoposte conçue pour le transfert en sublimation sur mug standard de diamètres 7,5 à 8,6 cm ou objets cylindriques similaires.

Elle est livrée avec une résistance droite 11 oz.

Ses + : Très fonctionnelle, sa résistance horizontale permet de marquer des articles de grande taille (bouteille) et de déplacer le produit de gauche à droite pour positionner le marquage.

Son kit de 3 résistances supplémentaires et de 2 résistances supplémentaires, disponibles en option, font d'elle la presse à mug la plus polyvalente et permettent de marquer la plupart des produits du marché.

Son affichage numérique permet le contrôle de la température (de 0° C à 250° C), du temps (de 0 à 999 sec.) et de la pression.

Légère et compacte, elle trouve parfaitement sa place en boutique ainsi que sur les marchés, les foires ou pour les activités ambulantes.

Résistances disponibles en option :


- Résistance droite - Ø 5.5 à 6.3 cm - Hauteur 8.5 cm - 2.5 oz - Surface de chauffe : 15 x 8,5 cm
- Résistance droite - Ø 6.7 à 7.6 cm - Hauteur 11.5 cm - 10 oz LARGE- -Surface de chauffe : 21 x 11,5 cm
- Résistance conique - Ø 5.7 à 6.7 cm & Ø 8.9 à 9.6 cm - H 12 cm - 12 oz - Surface de chauffe : 17,5 / 25,8 cm x 11,7 cm
- Résistance droite - Ø 7.6 à 8.7 cm - Hauteur 14 cm - 15 oz - Surface de chauffe : 24 x 14 cm
- Résistance droite - Ø 8.9 à 10 cm - Hauteur 14 cm - 15 oz LARGE - Surface de chauffe : 27,5 x 14 cm
- Résistance conique - Ø 5.8 à 6.9 cm & Ø 9.1 à 9.8 cm - H 16 cm - 17 oz - Surface de chauffe : 18,2 / 26,4 x 16 cm



UTILISATION PAR DU PERSONNEL QUALIFIE




Ne pas manipuler la machine par les plateaux !

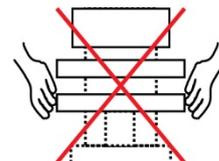

- Déballer la machine de sa caisse.
- L'installer sur une table stable en la manipulant par son châssis.
- Brancher électriquement la presse avec la prise fournie.

Vue de côté

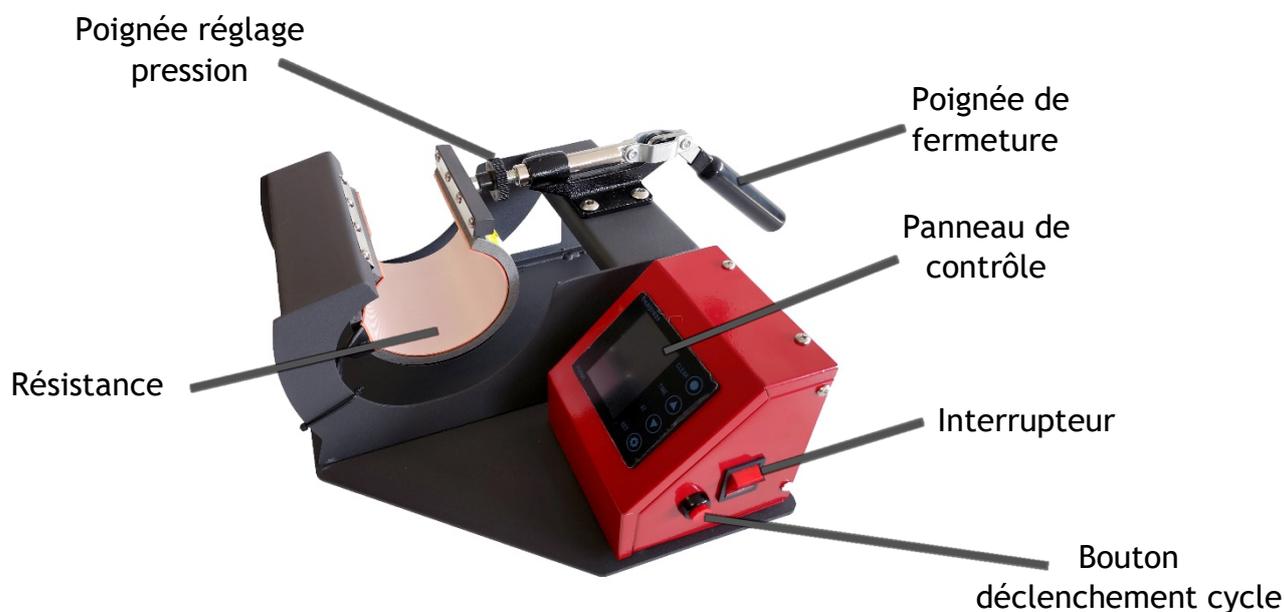

Vue de dos



CET APPAREIL EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ PAR UN SEUL UTILISATEUR

UTILISATION PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ

Symbole



ARRET



SURFACE CHAUDE



MARCHE



RISQUE D'ELECTROCUTION



DANGER, AVERTISSEMENT

Quelques points importants pour la sécurité du personnel :



Eviter de toucher les parties chaudes de l'appareil pendant l'utilisation.



Lors d'un acte de manutention, s'assurer que l'opérateur ne risque rien en termes de brûlure, d'électrocution ou autres.



Effectuer une inspection quotidienne de la machine avant de démarrer la production.



Dans la zone entourant la machine, s'assurer de l'absence de toute personne avant de démarrer.



Si la machine ne fonctionne pas correctement, couper immédiatement l'alimentation en énergie et rechercher la cause en vous aidant du chapitre "Maintenance" du manuel.


Dispositif de sécurité présent sur la machine :



Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être modifiés. Ils doivent être remontés en cas de dépose éventuelle pour la maintenance. Ils doivent être maintenus en place et en état lors du fonctionnement normal.

Descriptif du cycle de fonctionnement

1. L'opérateur doit mettre la machine sous tension en basculant l'interrupteur général qui se trouve à l'arrière la presse (l'écran s'allume, s'initialise pendant quelques secondes et indique les valeurs pré-réglées en atelier)
2. Régler la température avec le clavier (à définir suivant le type de transfert), [Voir ici](#).
3. Régler le temps de pressage avec le clavier (à définir suivant le type de transfert), [Voir ici](#).
4. Régler la pression grâce à la poignée réglage pression (à définir suivant le type de transfert) et vérifier en pressant à vide.
5. Positionner l'article à marquer dans la résistance.
6. Fermer la presse à mug avec la poignée de Fermeture.
7. Déclencher le timer en appuyant sur le bouton déclenchement cycle.
8. En fin de décompte, ouvrir la presse à mug avec la poignée de fermeture.

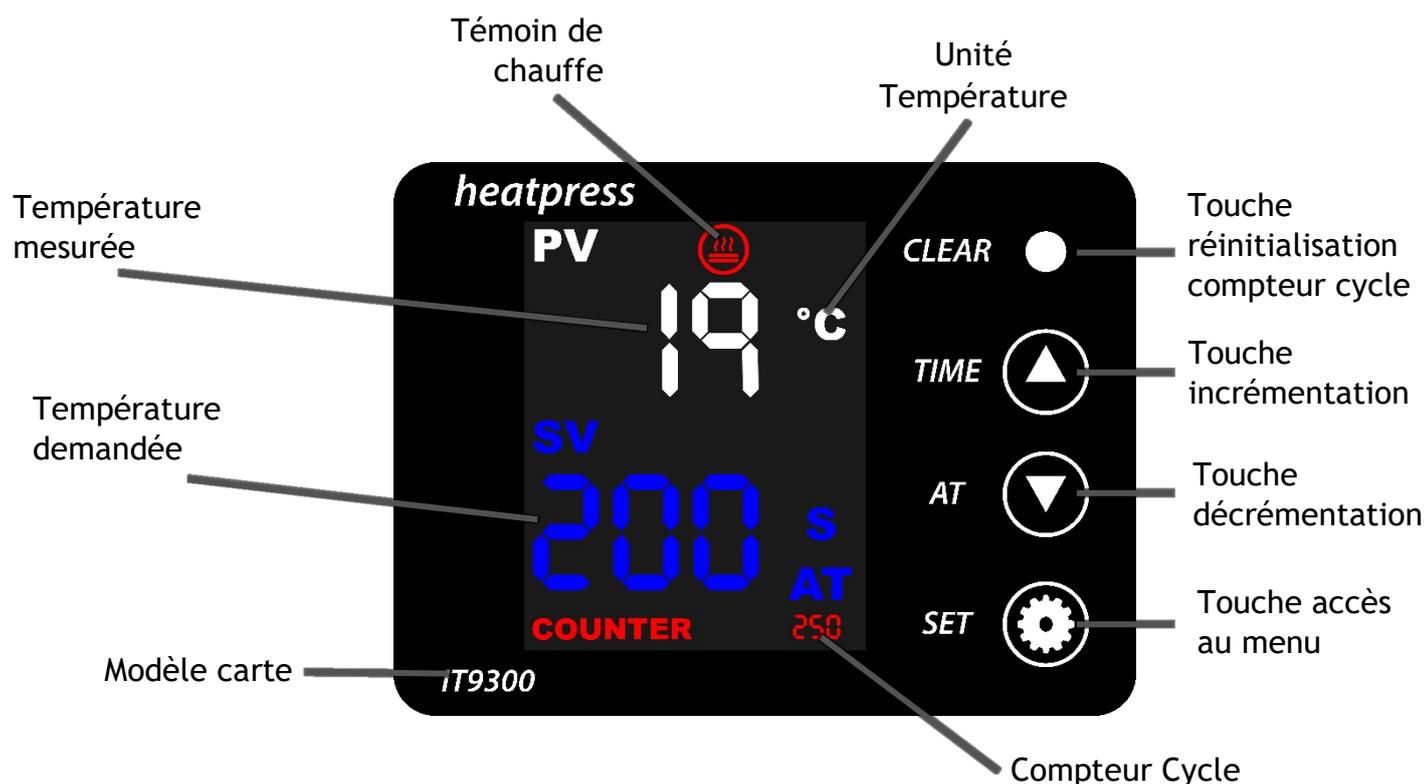

Réglages de la presse

Ces paramètres doivent être programmés dans la carte électronique de contrôle au moyen des boutons situés sur la droite du panneau de contrôle.



Les réglages ci-dessous peuvent varier en fonction des versions des cartes électroniques de votre matériel

Réglage de la température (P-1)



Réglage du décompte (P-2)



Réglage de l'unité de température (P-3)



Mode veille (P-4)

La presse passe automatiquement en mode "Veille" en l'absence d'erreurs, si aucun ordre de pressage n'est reçu ou si aucune opération n'a lieu pendant la période sélectionnée.


Utiliser cette option pour choisir la durée en minutes au bout de laquelle la presse passe en mode veille. Lorsque la presse passe en mode veille, l'écran affiche "OFF" à la place la température demandée, l'alimentation de la résistance est alors coupée afin de réduire la consommation électrique. Pour sortir du mode "Veille", appuyer sur une touche du panneau de commande. La presse est complètement opérationnelle quand PV=SV.

Pour désactiver le mode "veille" mettre la valeur "P4" à 0.



Réinitialisation du compteur

Appuyer pendant trois secondes sur la touche "CLEAR"

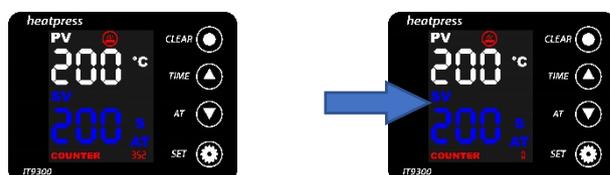

Réglage de la pression

La pression exercée par le plateau chauffant peut être modifiée suivant les besoins de l'utilisateur.



Pour régler la pression, fermer à 50% la poignée afin de ne pas endommager le filetage



Tourner la vis de réglage de la pression dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la pression



Tourner la vis de réglage de la pression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression



UTILISATION PAR DU PERSONNEL QUALIFIE

TOUTE INTERVENTION DE MAINTENANCE DOIT SE FAIRE A L'ARRET ET
MACHINE CONSIGNEE (ENERGIE ELECTRIQUE DEBRANCHEE)



Avant toutes manipulations, vérifier que la température du plateau chauffant est inférieure à 25°C.

Remplacement résistance




Avant toutes manipulations, vérifier que la température du plateau chauffant est inférieure à 25°C.

Débrancher la machine de votre installation électrique

Dévisser l'écrou du connecteur de la résistance puis débrancher-la.

Dévisser les 8 vis de fixation de la résistance

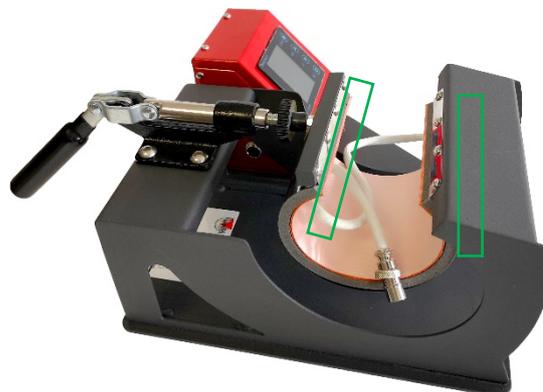

Enlever la résistance de la presse à mugs

Positionner la nouvelle résistance sur la presse à mug en faisant sortir les fils de la résistance vers l'écran. Fixer les huit vis en commençant par la partie amovible



Acheminez soigneusement le câble jusqu'au connecteur, en prenant soin de le tenir à l'écart de toutes les pièces mobiles.
Reconnectez le connecteur en serrant l'écrou. Vérifiez la bonne fixation de la connexion.



Les pièces ci-dessous peuvent varier en fonction des versions de votre matériel

Lors de toute commande : préciser la référence, la désignation et la quantité.

Référence	Désignation	Photo	Quantité
18PDR023	Interrupteur temps MG170MER + MG5M		1
18PDR048	Vis de pression avec support pour MG-170MER		1
18PDR057	Interrupteur Générale 10 A pour Presse MER		1
18PDR073	Fiche secteur Mâle 2P + T - 250V - 16 A		1
18PDR081	Carte contrôleur pour TS-4050EAER et CQ-13596AR		1
18PROMPD007	Fusible 15A pour PromaShirt		1

Remplacement des pièces usées

Prendre contact avec votre revendeur ou Promattex pour évaluer leur changement ou leur réparation.

Entretien

UTILISATION PAR DU PERSONNEL QUALIFIE

Les presses à chaud PROMATTEX ne nécessitent pratiquement pas d'entretien. Pour vous assurer un bon fonctionnement, suivre les consignes préventives indiquées ci-dessous :

- Ne pas chauffer d'objets qui pourraient détériorer voire couper le revêtement en téflon de la résistance



- Périodiquement et lorsque le plateau est froid, nettoyer la machine à l'aide d'un chiffon propre et du White Spirit
- Lorsque la résistance est chaude et non utilisée, gardez-la en position ouverte.

TOUS LES JOURS : Nettoyer à froid le revêtement téflonisé avec un chiffon sec ou imprégné de dégraissant.

TOUS LES MOIS : Vérifier les axes d'articulation et les graisser.

Résolution de problème

UTILISATION PAR DU PERSONNEL QUALIFIE

<i>SYMPTOMES</i>	<i>PANNES POSSIBLES</i>	<i>DEPANNAGE</i>
La machine ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> • La prise n'est pas branchée • L'interrupteur n'est pas connecté • Le fusible thermique est hors d'usage • L'afficheur est défaillant 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier votre réseau et si la machine y est reliée. • Mettre l'interrupteur général M/A sur 1. • Il est situé au-dessus de la fiche d'alimentation, réarmer-le en appuyer dessus, sinon prendre contact avec votre revendeur ou Promattex pour éventuellement le changer. • Si l'interrupteur générale s'allume mais pas l'afficheur, vérifier à l'aide d'un multimètre que le courant arrive à l'afficheur, s'il arrive, prendre contact avec votre revendeur ou Promattex pour éventuellement le changer
Le plateau ne chauffe plus	<ul style="list-style-type: none"> • Les résistances sont défectueuses • Problème de la carte • Valeur de température trop basse 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier les connexions et l'état des fils électriques. • Voir les messages affichés sur l'écran et se reporter au manuel de la carte. • Pour modifier cette valeur, voir ici
Le plateau surchauffe	<ul style="list-style-type: none"> • Problème de la sonde ou de la carte 	<ul style="list-style-type: none"> • Voir les messages affichés sur l'écran LCD et se reporter au manuel de la carte. Prendre contact avec votre revendeur ou Promattex
L'écran LCD affiche trois points au niveau de PV	<ul style="list-style-type: none"> • Mauvaise connexion de la résistance • Résistance HS 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la connexion de la résistance et que l'écrou du connecteur est bien serré • Vérifier l'acheminement du câble de la résistance jusqu'au connecteur, en prenant soin de le tenir à l'écart de toutes les pièces mobiles. • Remplacer la résistance
La minuterie ne décompte pas	<ul style="list-style-type: none"> • Le déclenchement de cycle est HS • Problème de la carte 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier ses connexions. • Voir les messages affichés sur l'écran LCD et se reporter au manuel de la carte. Prendre contact avec votre revendeur ou Promattex



